


## 改善箇所説明図

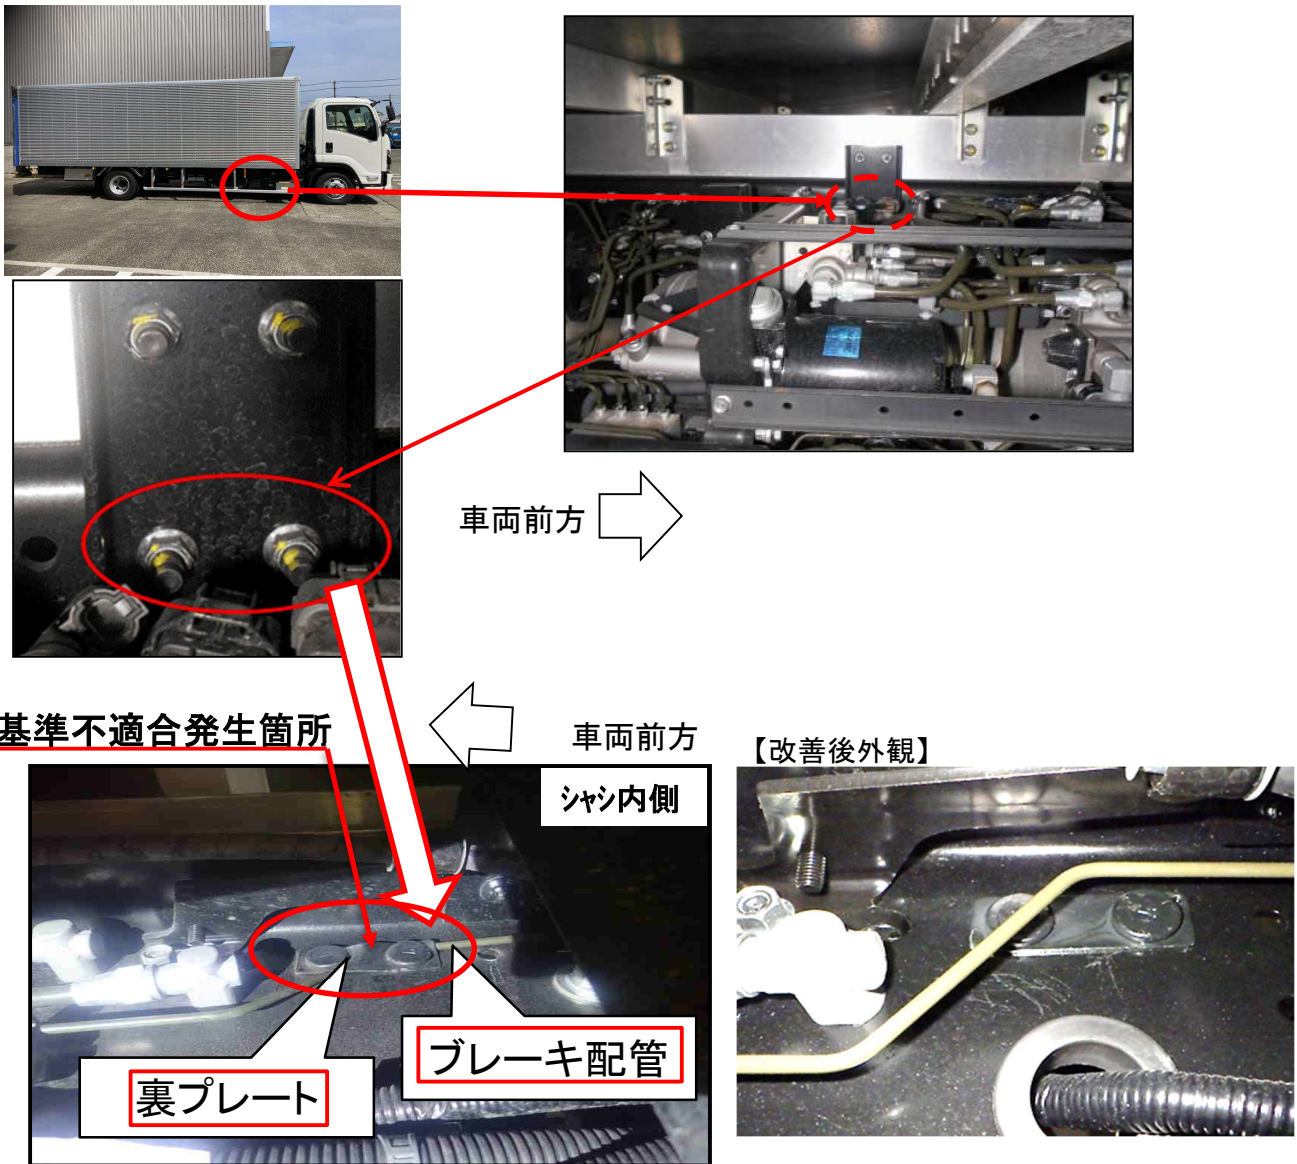


### 【不具合の内容】

バン型トラック等のシャシとボディーの締結部(前方)において、作業指示・確認が不適切なため、締結部品(ブラケットマウント)を固定する裏プレートが、トラックシャシのブレーキ配管を挟んでいる場合がある。そのため最悪の場合、ブレーキ作動時に片効きが発生するおそれがある。

### 【改善措置の内容】

全車両、当該裏プレート及びブレーキ配管を点検し、裏プレートがブレーキ配管を挟んでいた場合、当該両部品を新品に交換し、正規の取付状態に直す。

 は、交換部品を示す。

### 【識別】

改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.5476のステッカーを貼付する。