
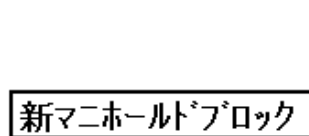
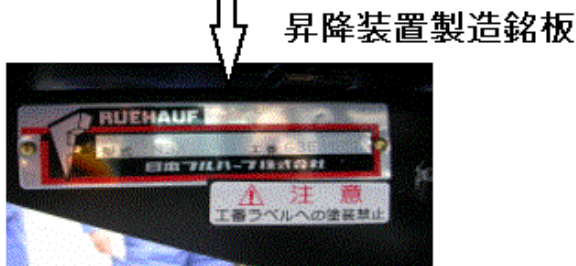
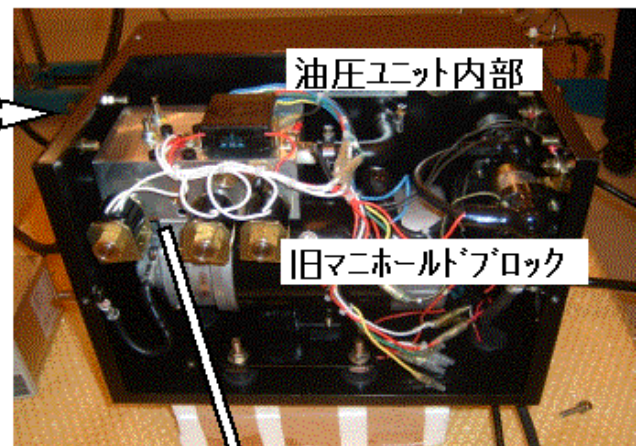


改善箇所説明図

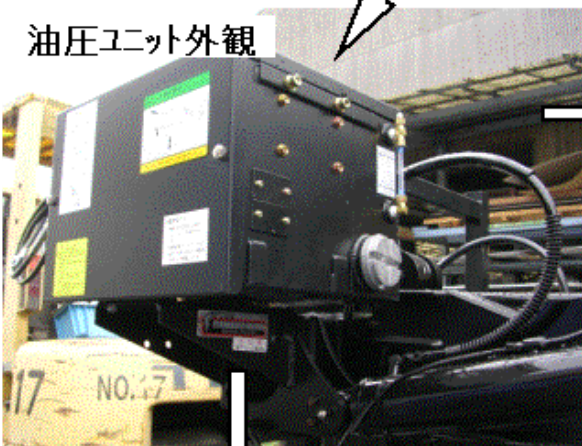

注: 内は交換部品を示す

不具合発生箇所

荷台後部に取り付けられている荷役作業を容易にするために装着されている油圧式のテールゲート昇降装置において、当該装置の油圧ユニット内部のマニホールドブロックが不適切なため、テールゲートが地上約50cmの位置に有るときに、シャシの沈み込みとは別にフロア先端が約5cm下に傾くことがある。そのため、荷役作業中の積荷を落下させるおそれがある。

改善の内容

油圧ユニット内部のマニホールドブロックを対策品に交換する。