

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 3月30日

リコール届出番号	3532	リコール開始日	平成27年 3月30日	
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 上野 晃嗣		問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0120-286887	
不具合の部位(部品名)	方向指示器(作動状態表示装置)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トレーラの方向指示器において、方向指示器の選定が不適切なため、方向指示器が故障した場合に、フラッシュリレー内部の異常検出回路が機能せず、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。			
改善措置の内容	全車両、両側面の中央部に取付られた方向指示器の電球をLED電球と交換する。			
不具合件数	なし	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、日整連発行の機関紙に掲載する措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台番号打刻位置付近(被牽引車)にNo.3532のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	DFPDF241A	—	DFPDF241A-72082 平成19年6月26日	1	
	DFPDG341A	—	DFPDG341A-20018 平成19年9月27日	1	
	DFPDG341AN	—	DFPDG341AN-20015~DFPDG341AN-20016 平成19年1月22日~平成19年3月13日	2	
	DFPFF241B	—	DFPFF241B-72327~DFPFF241B-72409 平成19年3月3日~平成19年9月20日	3	
	DFPFF241BN	—	DFPFF241BN-30052 平成19年3月1日	1	
	DFPFH341A	—	DFPFH341A-20082~DFPFH341A-20232 平成18年3月25日~平成19年8月1日	14	
	DFPFH341AN	—	DFPFH341AN-20010~DFPFH341AN-20019 平成18年9月16日~平成19年2月20日	4	
	DFPTF341A	—	DFPTF341A-20003~DFPTF341A-20030 平成18年8月16日~平成19年9月12日	5	
	DFPTF341AN	—	DFPTF341AN-20020~DFPTF341AN-20053 平成18年9月25日~平成19年9月27日	7	
	DFWDF342CN	—	DFWDF342CN-72028 平成18年5月27日	1	
	DFWFF241AN	—	DFWFF241AN-30011 平成19年5月31日	1	
	DFWTF241AN	—	DFWTF241AN-30088 平成18年3月21日	1	
	DFWTF241B	—	DFWTF241B-73016 平成18年12月2日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	DFWTF241BN	—	DFWTF241BN-30610～DFWTF241BN-30864 平成18年8月26日～平成19年9月12日	9	
	(計14型式)	(一)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年3月21日～平成19年9月27日	計 (51台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
備考:本件は、平成19年11月20日付け、届出番号「1977」にてリコール届出をしたものですが、改善措置の内容が一部不適切であったため、対策方法を変更して再度届出するものです。