

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42354 アドレス:http://www.mlit.go.jp
---

リコール届出一覧表

リコール届出番号	4347	リコール届出日	平成 30年10月15日
リコール開始日			平成 30年10月16日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 代表取締役社長 屋間 弘康 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	走行装置(アクスルブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラの走行装置において、アクスルブラケットと車軸の溶接施工が不適切なため、走行時の振動等により、溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、溶接が剥がれ、そのままの状態で使用を続けると、車軸を固定しているUボルトが緩み、最悪の場合、車軸がずれ、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクスルブラケットと車軸の溶接部を切除し、再溶接を行う。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問し通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、日整連発行の機関紙に掲載する措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4347のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フルハーフ	DFPDF342CN	—	DFPDF342CN-75000, DFPDF342CN-75001 平成30年2月10日, 平成30年2月13日	2	
	DFPDG341A改	—	DFPDG341A-25017 平成30年4月12日	1	
	DFPFH341A改	—	DFPFH341A-25066~DFPFH341A-25102 平成29年10月19日~平成30年4月19日	4	
	DFPFX340K	—	国[01]112952 平成29年12月25日	1	
	DFPFX343A	—	国[01]110032, 国[01]110033 平成29年12月4日, 平成29年12月21日	2	
	DFPTF341A	—	DFPTF341A-25190 平成29年10月18日	1	
	DFPTF341A改	—	DFPTF341A-25057~DFPTF341A-25368 平成29年3月13日~平成30年6月4日	47	
	DFWFX341B	—	国[01]112361 平成30年5月19日	1	
	KFKDH320SN	—	KFKDH320SN-20000 平成30年5月7日	1	
	KFKGG340SN	—	KFKGG340SN-25001~KFKGG340SN-25005 平成29年2月20日~平成30年3月8日	5	
	KFKGG340SN改	—	KFKGG340SN-25006 平成30年4月10日	1	
	KFKGG340W改	—	KFKGG340W-25025~KFKGG340W-25079 平成29年3月18日~平成30年3月22日	5	
	RFVFX341F	—	国[01]106475~国[01]106616 平成29年3月28日~平成29年5月12日	5	
	RFVFX341G	—	国[01]106947 平成29年5月19日	1	
	RFVFX341K	—	国[01]106907 平成29年12月19日	1	
(計15型式)	(—)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月20日~平成30年6月4日	(計78台)		

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。