

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年4月27日

リコール届出番号	4737	リコール開始日	令和2年5月7日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 屋間 弘康	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0120-286887	
不具合の部位(部品名)	側方反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型バントラックにおいて、側方反射器の取付位置が不適切なため、排出ガスが直接かかるものがある。そのため、排出ガスの熱により、側方反射器が変形し、保安基準第35条の2(側方反射器の基準)に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排出ガスの影響がない位置に側方反射器を移動する。なお、側方反射器に変形が生じているものは、新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、荷箱前面左下部の製造銘板付近にNo.4737のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S1	フォワード	FRR90-7131721~FRR90-7137848 平成30年9月11日~平成31年2月21日	5	
	2PG-FRR90S2		FRR90-7127392~FRR90-7145934 平成30年4月3日~令和元年5月28日	16	
	2PG-FRR90T2		FRR90-7124445~FRR90-7143344 平成30年4月5日~令和元年7月18日	19	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7122276~FRR90-7143189 平成29年11月24日~令和元年7月31日	40	
	2RG-FRR90T2		FRR90-7122209~FRR90-7140985 平成29年12月22日~令和元年6月5日	2	
UDトラックス	2PG-BRR90S1	コンドル	BRR90-7001226 令和元年7月17日	1	
	2PG-BRR90T2		BRR90-7001274~BRR90-7001276 令和元年8月23日~令和元年8月27日	2	
	2RG-BRR90S1		BRR90-7000293 平成30年5月17日	1	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月24日~令和元年8月27日	(計86台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。