

改善箇所説明図

バントラック(ウイングルーフ型)油圧配管(油圧ホース)破損について



中型ウイング

荷台 屋根開閉用 油圧シリンダー
左右 前後 計 4本/台



90° 継手
正規状態

90° 継手 が緩む

荷台屋根部
開閉時の動き

油圧ホース(下降側)が動き、
開閉時に、荷台構造部へ干渉、破損

例 荷台左側 前 油圧シリンダー

例 荷台 右側 後 油圧シリンダー 継手が緩んだ状態

不具合の内容

バン型トラック(ウイングルーフ型)において、ウイングを作動させる油圧ホースの組付けが不適切なため、油圧ホースの継ぎ手が緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが荷台構造部と接触して油圧ホースが損傷し、油が漏れ、ウイングが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、油圧ホースに損傷がないものは、油圧継ぎ手を規定トルクで締め付けし直す。油圧ホースに損傷があるものは、油圧ホースを交換した上で、油圧継ぎ手を規定トルクで締め付ける。