



# 改善箇所説明図



(大型ウイングルフ車両)

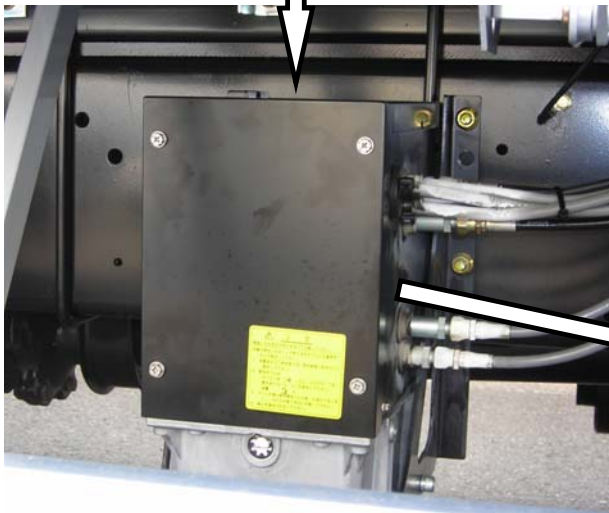

(羽根開閉用油圧ユニット)

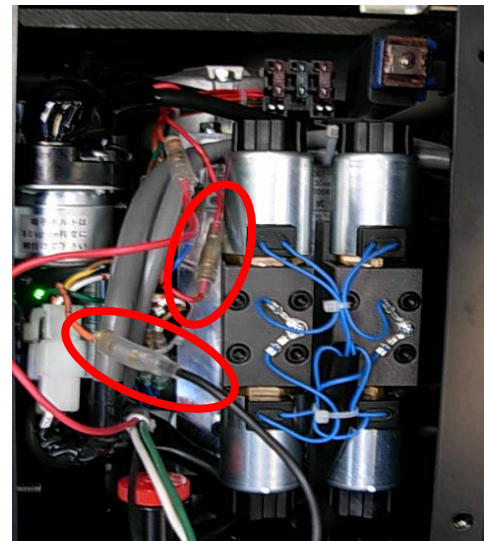

(油圧ユニット内部配線)

注:  内は誤配線部分を示す

## 不具合発生箇所

大型ウイングルフ車両において、ウイングを上下に開閉するための油圧ユニット内の配線を誤って結線したため、コンピューターに「スロースタート・スローストップ」動作が記憶されていないものがある。そのため、当該機能が作動しないものがある。

## 改善の内容

全車両、油圧ユニット内配線の結線を正規配線に戻し、コンピューターを再設定する。