



改善箇所説明図

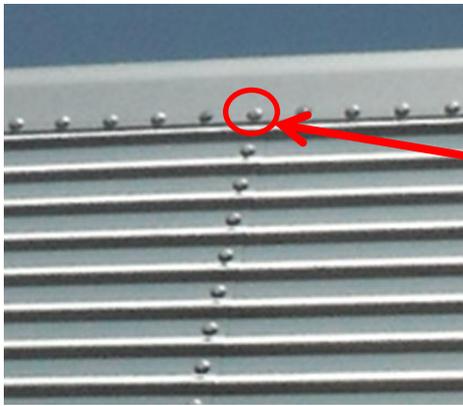

不具合発生箇所
柱材(15本/片側 計30本)の締結最上部のみ
片側15箇所 1台当たり30箇所
(周辺の他リベットは問題なし)

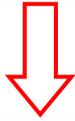

内装材

荷室内から見る



柱材
片側15本
1台当たり30本

内装材を取り外した状態

不具合の内容

バン型トラック(ウイングーフ型)の架装に係る製造管理が不適切なため、物品積載設備を組み付ける締結リベットに、誤部品を使用したものがある。そのため、当該締結リベットに破損や緩みが生じ、物品積載施設内に雨水が浸入するおそれがある。

改善の内容

当該部の締結リベットを取り外し、補修用リベットに打ち換える。