



改善箇所説明図

■ 改善箇所部位

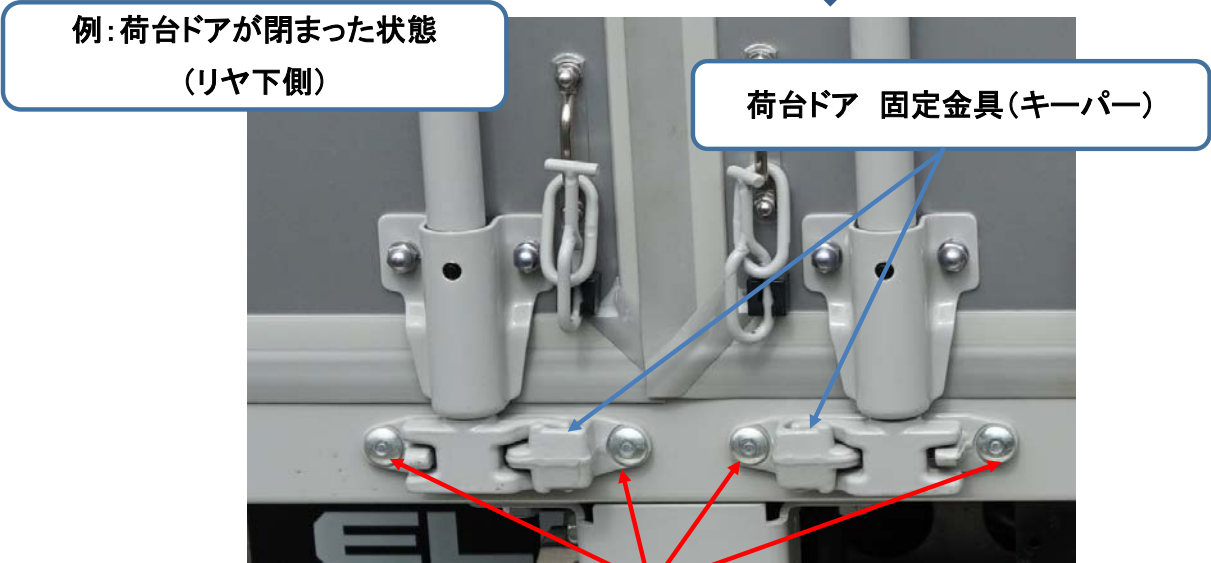

荷台ドア固定装置を締結しているリベットからボルトおよびナットに締結方法を変更する。

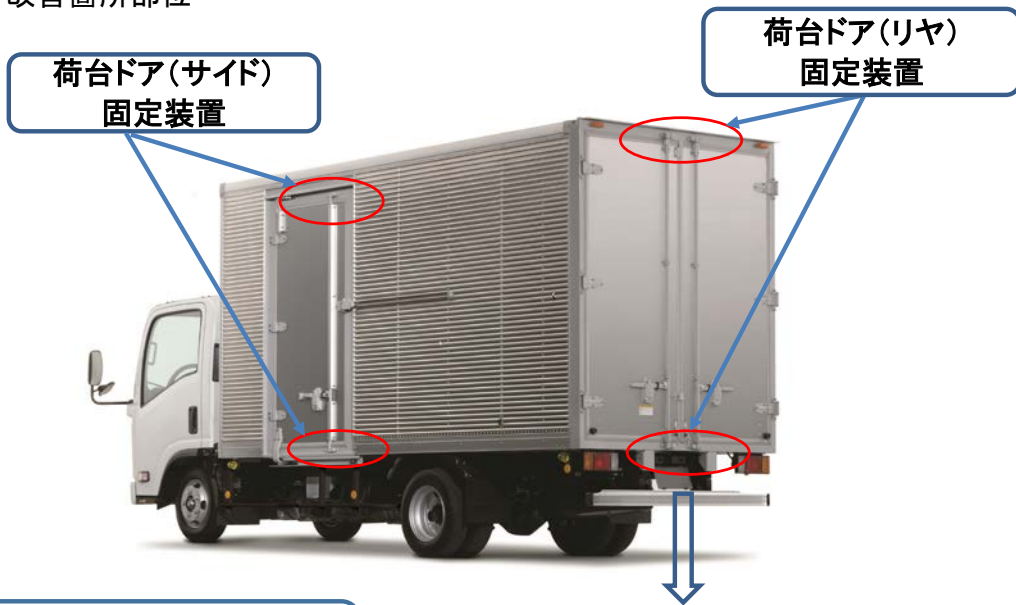

【不具合の内容】

荷台ドア固定装置において、作業指示が不適切なため、荷台フレーム側の当該装置締結用の孔径が過大なものがある。そのため、固定装置に隙間ができ、ドアの水密性が保てないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、荷台ドア固定装置を締結しているリベットからボルト及びナットに締結方法を変更する。

【識別】

改善実施車両は、荷台ドア固定金具(キーパー)の締結部がボルトであることで識別できる。